

## FIX 137 Cooking bulb prematurely defect

### Convotherm 4

#### Observation from the field / Beobachtung aus dem Feld:



Cooking bulb prematurely defect.

*Garraumleuchte verfrüht defekt.*



Mounting tolerance can affect the tightness of the cooking bulb.

*Montagetoleranzen können sich auf Dichtigkeit der Garraumlampe auswirken.*

#### Serial solution / Serienlösung:



Introduction Spacer sheet/washer.

*Einführung Beilegeblech.*

From / Seit: **12-2016**



#### Service solution / Lösung im Feld:



Retrofit with CSS #5063048. Consistent tightening with tightening torque 2Nm

*Nachrüsten mit KD-Set #5063048. Gleichmäßiges Anziehen mit Anzugsmoment 2Nm*

